

Biz Box ルータ「N58i」
ファームウェアリリースノート
Rev.9.01.49

Rev.9.01.49

以下のとおり機能改善が行われました。

1. 本バージョンで修正された項目

- (1) BRIのU点にケーブルを接続してL1がリンクアップしている状態で、S/T点にRJ-45ケーブルを挿してリンクアップさせると、数十分後に再起動する事象を修正しました。
 - (2) かんたん設定ページで、設定が存在しないフィルタについて設定を変更しようとするとき再起動する事象を修正しました。
 - (3) GUIからのコマンドの入力で半角カタカナを入力実行すると動作を停止する事象を修正しました。
 - (4) 静的経路やOSPF/BGPで学習した経路で、自分のLANインタフェース上にある別のホストをゲートウェイとする経路を、RIP2でそのLANインタフェースに広告できない事象を修正しました。
 - (5) かんたん設定ページのファイアウォール設定において、動的IPフィルタの設定を追加するときに制御ルールに大量の設定を行なうと、再起動したり動作が不安定になる事象を修正しました。
 - (6) DHCPクライアント機能で、サーバから通知されるゲートウェイ情報が変わった場合、それが経路情報に反映されないことがある事象を修正しました。
 - (7) SSHで繰り返し接続を行うと、通信ができなくなったり、ルータの動作が不安定になることがある事象を修正しました。
 - (8) IPヘッダに不正なオプションが含まれていると再起動する事象を修正しました。
-